報告 補修した構造物の塩分移動が鉄筋腐食に及ぼす影響に関する研究

槙島 修*1・伊藤 正憲*2・榊原 弘幸*3・魚本 健人*4

要旨:本研究は、塩害で劣化したコンクリート構造物を補修した後、再劣化が起こる原因の 究明と対策の提案を目的として実施している。前報¹⁾では、各種の補修条件で作製した試験 体の海洋暴露 1 年時における補修後の鉄筋腐食の進行状況を報告した。本稿は、海洋暴露 3 年でのコンクリートから断面修復材への塩化物イオンの移動状況および鉄筋腐食との関連 について報告する。調査の結果、塩化物イオンの移動は、表面被覆の有無によって異なることが認められた。なお、鉄筋の腐食の進行は、コンクリートに含まれる塩化物イオン量と関係が認められたが、いずれの場合も鉄筋位置の塩化物イオンはほとんど認められなかった。

キーワード:補修,海洋環境下,塩害,再劣化,鉄筋腐食,EPMA

1. はじめに

近年,補修したコンクリート構造物が早期に 再劣化する事例が報告されるようになってきた。 特に,塩害による再劣化事例の報告が増えてい る。これは,劣化したコンクリート構造物の補 修後の劣化過程の把握が十分でなく,再劣化を 考慮した補修対策がとられていないことが原因 と考えられる。そのため,補修後の劣化原因を 明確にすることは,将来的な費用対効果に優れ る補修工法が合理的に選定できるシステムの構 築も可能になると考えられる。

そこで本研究では、塩害による補修後の再劣 化メカニズムの解明と適正な対策の提案を目的 として、各種の検討を実施中である。特に、道 路橋床版の再劣化を想定し、コンクリート中の 塩化物イオン量、補修範囲、表面被覆の有無等 を要因として補修条件の異なる鉄筋コンクリー ト試験体を作製し、海洋および内陸環境下に長 期間の暴露実験を実施している。

本報では、これらの暴露試験の中から海洋暴 露試験体を対象とし、暴露期間1年および3年 の鉄筋の腐食面積率と腐食減量を調査した結果 と、内部の塩化物イオンの分布状況を EPMA の 面分析および塩分分析試験により調査した結果 をもとに、各種の補修条件において塩化物イオ ンの浸透が鉄筋腐食に与える影響ついて検討し た結果を報告する。

2. 実験概要

2.1 試験体概要

(1) コンクリート

表-1にコンクリートの概要を示す。鉄筋背面のコンクリートに残存する塩化物イオンの影響を評価するために、コンクリートの塩化物イオン量を3水準設定した。

表-1 コンクリートの概要

水セメント比	65%
セメント種別	普通ポルトランドセメント
スランプ	12cm
空気量	4.50%
塩化物イオン量	0,2.4,4.8kg/m ³
圧縮強度	材齢28日:34.3N/mm ²

(2) 試験体形状

図-1に試験体の形状と寸法を示す。試験体は 150×150×530mm, 鉄筋(SD345,D19)のかぶ

^{*1} 飛島建設(株) 土木設計部 設計第三課 主任(正会員)

^{*2} 東急建設(株) 技術研究所土木研究室 工修 (正会員)

^{*3} 住友大阪セメント(株)セメント・コンクリート研究所関連製品研究グループ 主任研究員(正会員)

^{*4} 東京大学生産技術研究所 教授 工博 (正会員)

りは 30mm とし、模擬はつり部(補修部)の範囲 および深さにより 6 タイプ(A~F)作製した。

(3) 補修方法および補修材料

模擬はつり部には、断面修復材として再乳化形のポリマー(ベオバ系)を主成分とするポリマーセメントモルタルを共通材料として吹付け充填した。さらに、補修条件に応じて、柔軟形エポキシ樹脂系の表面被覆材を塗布した。なお、上面被覆または、上下面被覆を行わない試験体は、該当する面以外に被覆を施した。

2.2 補修条件

表-2に設定した補修条件を示す。本件では、補修条件の違いが補修後の再劣化に及ぼす影響を明らかにすることを目的としており、はつり深さと範囲、母材コンクリートの塩化物イオン量および表面被覆の有無を要因とした。

補修条件としたはつりの範囲は、部分的に断面修復を行った場合を想定しており、マクロセル腐食の発生を想定したものである。また、はつり深さを要因とし、塩化物イオンの再拡散の影響、ならびに鉄筋周囲の塩化物イオンの存在状態が再劣化に及ぼす影響を検討することを目的とした。なお、上面の被覆材の有無は、床版上面の防水の有無を想定したものである。

試験体の記号は、混入塩化物イオン量の水準 $(0,2.4,4.8 \text{kg/m}^3)$ — 試験体形状 $(A \sim F)$ — 上面被 覆の有無を示している。

2.3 暴露条件

海洋暴露は,静岡県伊豆半島東海岸の暴露場において実施した。この海洋暴露場は波打ち際に設置されており,常時海水飛沫を受ける極めて厳しい塩害環境である。試験体は,床版を想定してかぶり側が下になるように設置した。

2.4 試験項目および方法

(1) 鉄筋の腐食面積率の測定

腐食面積率は、試験体から取り出した鉄筋に 透明フィルムを巻き付け、発錆部分を写し取り、 画像解析装置を用いて測定した。

(2) 鉄筋の腐食減量の測定

当初の鉄筋の質量から、解体時の鉄筋の質量

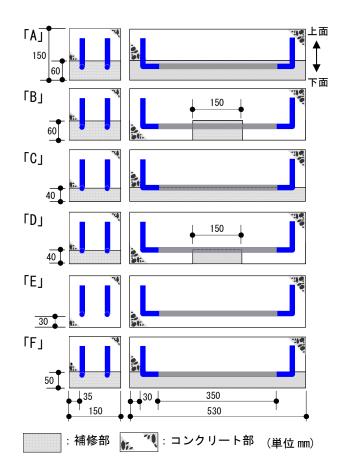


図-1 試験体の形状と寸法

表-2 設定した試験体の補修条件

記号*	はつり		CI ⁻ 量 (kg/m³)	表面被覆
	範囲	深さ	(Ng/III)	
1-A-無	全面	鉄筋重	÷筋裏 0	上面無し
1-B-無	部分	致//// 4文		
1-E-無	補修無し			
1-E-有				全面塗布
2-A-無	全面	鉄筋裏		
2-B-無	部分	业	2. 4	上面無し
2-C-無	全面	鉄筋半分		
2-D-無	部分	政 加十刀		
2-A-有	全面	鉄筋裏		全面塗布
2-B-有	部分			
2-C-有	全面	鉄筋半分		
2-D-有	部分	蚁州十 刀		
2-F-有	全面	鉄筋表面		
3-A-有	全面	鉄筋裏		
3-B-有	部分	业	4.8	
3-C-有	全面	鉄筋半分	4. 8	
3-D-有	部分	政肋十刀		
2-A-上下無	全面	鉄筋裏		LTT
2-B-上下無	部分	鉄筋裏		上下面 無し
2-E-上下無			2. 4	™ ∪
2-E-無	補修無し			上面無し
2-E-有				全面塗布
*・抬ル枷ノナ	い豊の北	淮_弐段从力	ノポート	五地悪の方無

*: 塩化物イオン量の水準-試験体タイプ-上面被覆の有無

減少を腐食減量とした。錆の除去は、20℃のクエン酸二アンモニウム 10%水溶液に 24 時間浸漬し、ブラシを用いて行った。なお、黒皮の減量分については、コンクリートに埋め込まずに保管した鉄筋を同一処理して減量分を差し引いた。

(3) 塩化物イオン含有量の測定

JCI-SC4 で定める塩分分析法に従って全塩分を測定した。**図-2**に対象とした試料の採取位置を示す。分析は、2-B-無、2-B-有、1-A-無、3-B-有、2-E-上下無、2-A-上下無を対象とした。

(4) 塩化物イオン浸透状況の分析

図-2で示した 2 本の鉄筋間の中央部分を試料とし、塩化物イオンの分布状況を EPMA 面分析によって調べた。

3. 結果および考察

3.1 塩化物イオンの移動

(1) 塩化物イオン含有量

図-3に塩化物イオン量の測定結果を示す。 図-3に示すように、上面の表面被覆の無い、 1-A-無と 2-B-無では、コンクリート表面から塩 化物イオンの浸透が見られる。コンクリートの 塩化物イオン量 0kg/m³ の場合(1-A-無)では,外 部から侵入した塩化物イオンが端面から 50mm まで達している。図-4にコンクリートと断面 修復材の境界部の拡大図を示す。2-B-無, 2-B-有,3-B-有では,境界部において,コンクリート 側の塩化物イオン量の低下と断面修復材側の塩 化物イオン量の増加が認められ、材料間で塩化 物イオンの移動が確認された。また、2年間の暴 露期間の違いによってコンクリート側から断面 修復材側への塩化物イオンの移動の増加傾向は 認められるが、その程度はわずかである。さら に、上下面に被覆のない 2-A-上下無しでは、外 部から断面修復材への塩化物イオンの浸透が顕 著であり、母材コンクリートからの塩化物イオ ンの移動に比べて大きい。

今回の測定結果では、いずれの場合も断面修 復材中に存在している鉄筋位置での塩化物イオ ンの増加は認められない。

(2) 塩化物イオン浸透状況

EPMAによる面分析結果を図-5~8に示す。 図-5に示すように, 2-B-無では, コンクリート 側から断面修復材側への塩化物イオンの移動は, 暴露期間1年では3mm, 3年では5mmとなり,

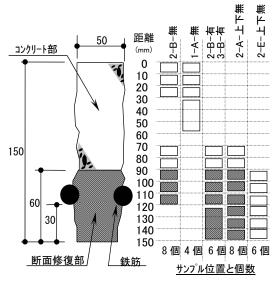
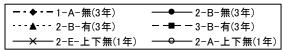


図-2 試料の採取位置



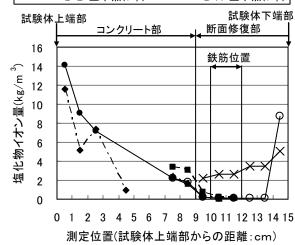


図-3 塩化物イオン量測定結果

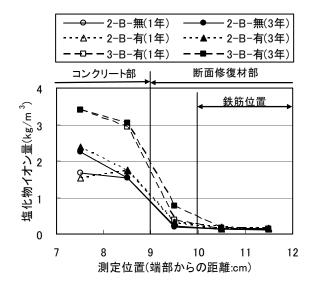
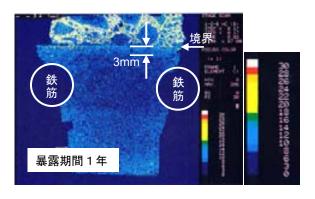


図-4 境界部の塩化物イオン量



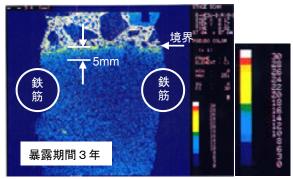
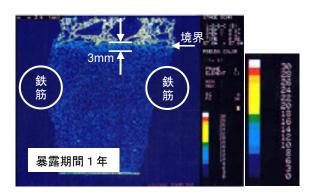


図-5 EPMA 分析結果 (2-B-無 境界部)



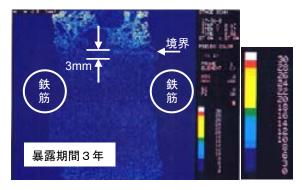
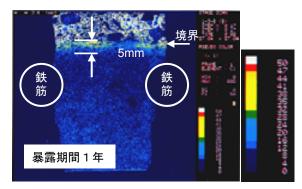


図-6 EPMA 分析結果 (2-B-有 境界部)

塩化物イオンの移動状況が確認された。なお、図ー6、7に示すように、全面に被覆の施された 2-B-有では、暴露期間1年および3年で3mmと変化が見られず、3-B-有では、暴露期間1年で5mm、3年で6mmとなっており、上面の被覆無しに比べて塩化物イオンの移動は少ない。この



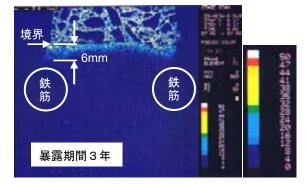
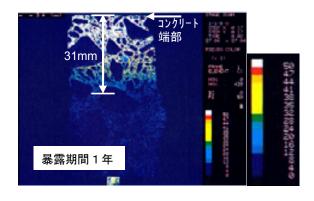


図-7 EPMA 分析結果 (3-B-有 境界部)



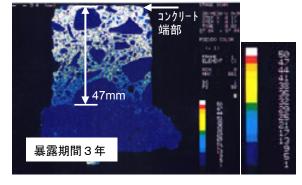


図-8 EPMA 分析結果 (1-A-無 コンケリート端部) ように、上面の被覆の有無は、上端部から水分 の移動に差異が生じるため、内在塩化物イオン の移動にも影響しているものと考えられる。

また, 図-8に示すように, 外部からコンク リート部への塩化物イオンの浸透は, 暴露期間 1 年で31mm, 3年で, 47mmに達している。

表一3	腐食減量および腐食面積率測定結果
10 0	

記号	腐食減量(g)		腐食面積率(%)	
	暴露1年	暴露3年	暴露1年	暴露3年
1-A-無	0. 2	0. 6	0. 4	3. 9
1-B-無	0.6	0.0	0.8	4. 0
1-E-無	0.0	0.4	0.0	0. 1
1-E-有	0.5	0. 5	0. 1	0.8
2-A-無	0.3	1. 0	0.4	17. 3
2-B-無	1.0	1. 2	2. 2	17. 6
2-C-無	0. 1	1.5	3. 2	5. 6
2-D-無	0.8	1.0	1.1	14. 2
2-A-有	0. 9	0.8	0. 2	6. 5
2-B-有	1.0	1.0	3. 3	14. 1
2-C-有	0.0	1.0	0.8	0.8
2-D-有	0.0	0.8	0.6	8. 0
2-F-有	0. 5	1.1	3. 6	11.6
3-A-有	0.8	1. 2	1. 5	21.6
3-B-有	1.7	1. 9	2. 7	37. 2
3-C-有	0. 9	1.0	4. 8	24. 9
3-D-有	1.3	1.8	3. 2	78. 5
2-A-上下無	0.3	-	3.8	
2-B-上下無	0. 7	_	11. 1	_
2-E-上下無	2. 6	_	28. 6	_
2-E-無	0.0	_	1.5	_
2-E-有	0.0	1	8. 4	_

本件のように、材料間で生じる局所的な塩化物イオンの移動を評価する場合には、塩化物イオン含有量の分析に比べて EPMA による面分析の有効性が認められる。

3.2 鉄筋の腐食

表-3に鉄筋の腐食減量および腐食面積率の 測定結果を示す。また、腐食面積率と腐食減量 の関係を図-9に示す。図-9に示すように、 暴露期間1年から3年の経過によって、腐食減量および腐食面積率の増加が見られ、腐食の進行が認められる。暴露期間1年では、腐食面積率の変化は少なく評価が難しかったが、材齢3年では、両者に相関が見られるようになっている。ただし、腐食減量の多いもの(3-B-有:1.9g)でも腐食減量率では、0.14%に過ぎず、腐食減量はわずかである。

3.3 塩化物イオンの移動と鉄筋腐食

図-10に鉄筋位置の塩化物イオン量と腐食減量の関係を,図-11に鉄筋位置の塩化物イオン量と腐食面積率の関係を示す。図-10に示すように,いずれのタイプも塩化物イオン量の増加に伴い腐食が進行している傾向が見られる。ただし,補修範囲を鉄筋の背面 10mm まで行ったタイプ A, B では,鉄筋位置の塩化物イオ

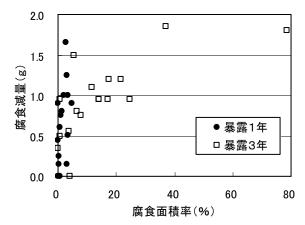


図-9 腐食面積率と腐食減量の関係

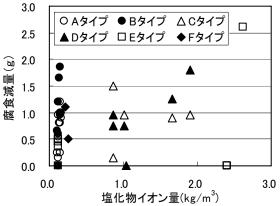


図-10 塩化物イオン量と腐食減量の関係

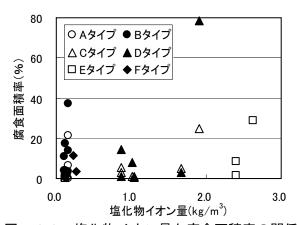


図-11 塩化物イオン量と腐食面積率の関係

ン量が $0.11\sim0.16$ kg/m³ とわずかであるにもかかわらず,腐食が進んでいる。また,鉄筋の中央まで補修したタイプ C, D では,塩化物イオン量は比較的多いがタイプ A, B に比べて腐食の進行は少ない。また,鉄筋背面まで補修したタイプ F は,A, B と C, D の中間に位置している。このように,補修形状によって鉄筋の腐食に差異が生じており,理想的な補修と考えられたタイプ A

でも鉄筋位置での塩化物イオン量が少ないにも関わらず腐食の進行が確認された。

図-12に鉄筋の腐食状況を示す。図-12 に示すように、鉄筋位置における塩化物イオン 量の少ないタイプ A(2-A-無,2-A-有,3-A-有)では、 反かぶり側に腐食がみられる。また、同様の塩 化物イオン量で、部分補修を施したタイプ B(2-B-無,2-B-有,3-B-有)では、断面修復材内で同 様の傾向が見られるが、さらに、鉄筋がコンク リートと断面修復材をまたぐ部位では、マクロ セル腐食と見られる腐食も確認できる。

なお、先のように断面修復材中に存在する鉄筋部位の塩化物イオン量はほとんど確認できなかったが、2-A-有と 3-A-有および 2-B-有と 3-B-有を比較すると、コンクリート中の塩化物イオン量が多いほど腐食量が多くなっている。このことは、塩化物イオン量の違いを起因とした電気化学的な腐食メカニズムが生じている可能性も考えられる。

今後,塩化物イオンの移動と鉄筋腐食の進展 を継続調査し,原因を特定していきたい。

4. まとめ

補修条件の異なる試験体を 3 年間海洋環境下に暴露し、塩化物イオンの浸透と鉄筋腐食に関して以下のことが確認された。

- (1)試験体内部のコンクリート側から断面修復材側への塩化物イオンの移動現象が確認され、 表面被覆材の有無によって移動量に差異が生じることが認められた。
- (2)塩化物イオンの移動は、外部から表面被覆の ない断面修復材への移動量に比べて、母材コ ンクリートからの移動量は少ない。
- (3)鉄筋位置の塩化物イオン量の増加に伴って鉄 筋腐食の増加がみられるが、補修形態によっ てその程度は異なる。
- (4)断面修復材内部の鉄筋腐食は、母材コンクリートの塩化物イオン量に影響を受けるが、鉄筋位置の塩化物イオン量との関係は明確にみられない。

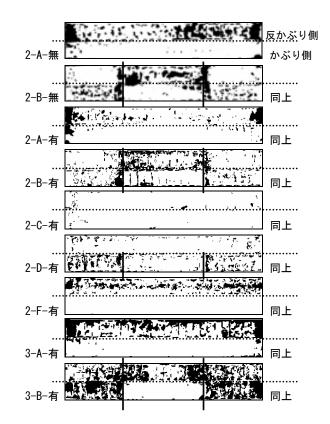


図-12 鉄筋腐食状況 (暴露3年)

おわりに

本研究は、暴露実験の期間を 5 年間としており、暴露実験の継続調査により、再劣化のメカニズムについての検討を進める予定である。

なお、本研究は、東京大学生産技術研究所 魚本研究室と以下に示す産学 17 団体(東急建設㈱、ショーボンド建設㈱、オリエンタル建設㈱、芝浦工業大学、太平洋マテリアル㈱、住友大阪セメント㈱、大日本塗料㈱、石川島播磨重工業㈱、西松建設㈱、飛島建設㈱、日本化成㈱、佐藤工業㈱、ブリヂストン㈱、熊谷組㈱、㈱エヌエムビー、電気化学工業㈱、前田建設工業㈱)との共同研究「劣化したコンクリート構造物の補修工法に関する研究」として開始されているものである。

参考文献

1)伊藤正憲, 宇野祐一, 弘中義昭, 魚本健人:補 修条件の違いによる補修後の再劣化に関する 研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.26, No.1, pp.1701-1706, 2004